
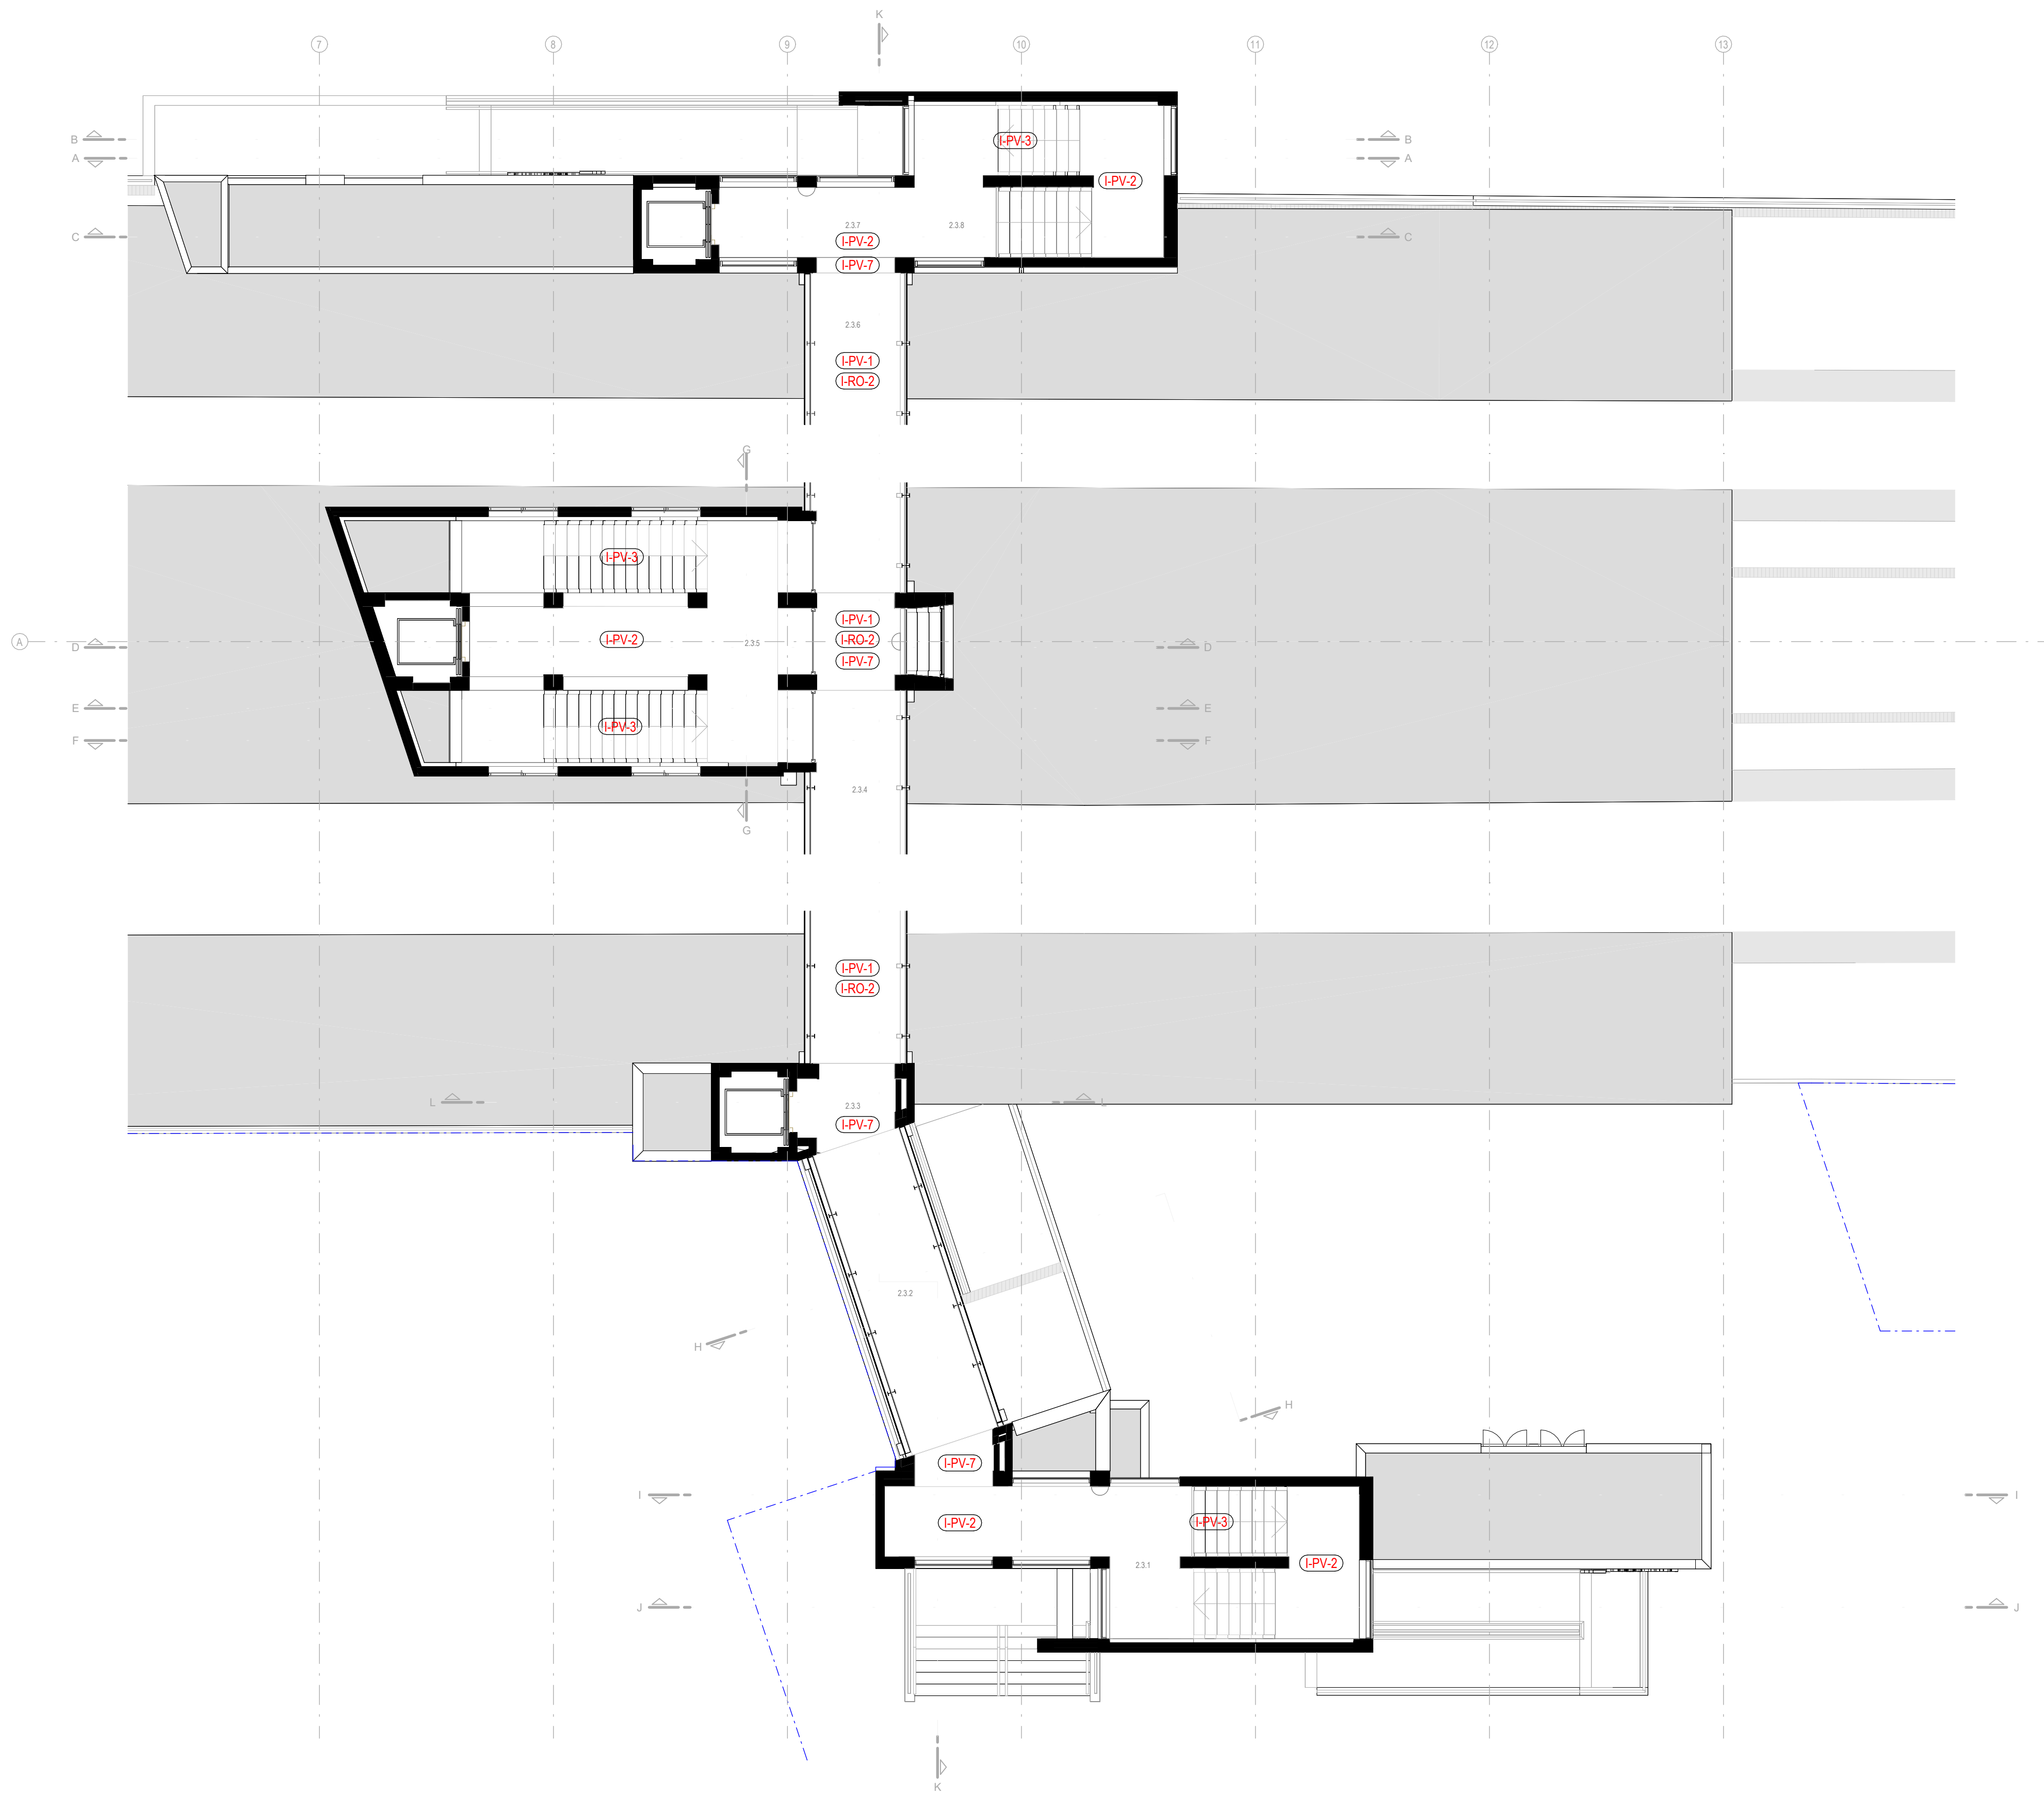




Código	Descrição
--------	-----------

A - INTERIORES	
01 Paredes	
I-PR-1	Vedação lateral da PSP em mau estado de conservação
I-PR-2	Paredes "Vinc" em mau estado de conservação
I-PR-3	Revestimento cerâmico degradado/vandalizado
I-PR-4	Paredes "Vinc" em mau estado de conservação (PSE)
I-PR-5	Revestimento de paredes em desconformidade com futuro uso (RSU)
I-PR-6	Pinura da estrutura de betão em mau estado de conservação
I-PR-7	Pinura da estrutura metálica em mau estado de conservação

02 Pavimentos	
I-PV-1	Pinura de pavimento metálico em mau estado
I-PV-2	Pavimento de pedra natural com fissuração pontual
I-PV-3	Coberturas das degraus em desconformidade normal
I-PV-4	Pavimento em desconformidade com futuro uso (RSU)
I-PV-5	Ausência de pavimentos táteis
I-PV-6	Pavimento para mixer com pavimentos táteis
I-PV-7	Pavimento de pedra natural a acortar com pavimentos táteis

03 Rodapés	
I-RO-1	Rodapé em desconformidade com futuro uso (RSU)
I-RO-2	Pinura da cantoneira metálica (pontualmente) em mau estado de conservação

04 Tetos	
I-TT-1	Pinura de teto em desconformidade com futuro uso (RSU)
I-TT-2	Pinura da estrutura de betão a renovar
I-TT-3	Pinura da estrutura metálica em mau estado de conservação

05 Outros comentários	
I-OC-1	Sinética desatualizada
I-OC-2	Gradões em fim de ciclo de vida
I-OC-3	Frete da caixa de enrolamento de Gradões em fim de ciclo de vida
I-OC-4	Alças de acesso a cobertura vandalizada
I-OC-5	Papeleiras degradadas
I-OC-6	Ausência de Calha de Balcão nas escadas
I-OC-7	Corridoio em aço INOX ESPRIMO supermachado
I-OC-8	Elevadores em fim de ciclo de vida
I-OC-9	Vão Existente em desconformidade com futuro uso (RSU)
I-OC-10	Ponte carrosses "Horários" em mau estado

B - EXTERIORES	
01 Paredes de Fachada	
E-PR-1	Logomania desatualizada (REFE)
E-PR-2	Grafiti e sujidade sobre superfícies de blocos de cimento tipo "Split"
E-PR-3	Pinura das paredes exteriores em mau estado ou vandalizada
E-PR-4	Revestimento cerâmico em mau estado cosmético
E-PR-5	Fachada supermachado em Alcantara
E-PR-6	Grafiti e sujidade e degradação sobre superfícies de betão
E-PR-7	Pinura das superfícies metálicas exteriores vandalizada
E-PR-8	Guarda-ventos vandalizado / vandalizado (Lado Nascente)
E-PR-9	Barreiras Acústicas vandalizadas / vandalizadas (Lado Ponto-Moscavide)

02 Pavimentos	
E-PV-1	Pavimento em lajotas de betão texturadas
E-PV-2	Ausência de pavimentos táteis
E-PV-3	Caixas de pavimentos não adequadas a pavimentos táteis
E-PV-4	Escada em desconformidade normal (Acesso Nascente)
E-PV-5	Pavimento em lajotas de betão texturadas nas entradas
E-PV-6	Ausência de pavimentos táteis

03 Coberturas	
E-CO-1	Sistema de cobertura com sinais de degradação / fim de vida (sem isolamento térmico)
E-CO-2	Sistema de cobertura com sinais de degradação / fim de vida (sem isolamento térmico - Elevadores)
E-CO-3	Sistema de cobertura com sinais de degradação / fim de vida (sem laje)
E-CO-4	Substituição de Rolo (para correção aplicação de impermeabilização na cobertura)
E-CO-5	Sistema de cobertura com sinais de degradação / fim de vida (chapas)


04 Tetos	
E-TT-1	Pinura da estrutura metálica em mau estado de conservação
05 Outros comentários	
E-OC-1	Ausência de canteiros nos acessos
E-OC-2	Pinura das superfícies metálicas exteriores vandalizada em Tubos de queda e Acessos
E-OC-3	Sinética desatualizada (= I-OC-1)
E-OC-4	Mobiliário em mau estado
E-OC-5	Ponte carrosses "Horários" em mau estado/ausente
E-OC-6	Ausência de MUPs
E-OC-7	Pinura das superfícies metálicas exteriores vandalizada em Tubos de queda e Acessos
E-OC-8	Pinura das superfícies metálicas exteriores vandalizada em Guardas das plataformas

Função/Serviço	Número	Nome	Área	Comentários
----------------	--------	------	------	-------------

01 Edifícios de Passagens				
Piso 1 - Passagem Superior				
Atravessamento e acesso plataformas	2.3.1	Escadas de acesso	39.01 m²	Corpo Nascente
Atravessamento e acesso plataformas	2.3.2	Passagem Superior	18.13 m²	PS_Nascente
Atravessamento e acesso plataformas	2.3.3	Acesso elevador	4.99 m²	Corpo Nascente (Elev)
Atravessamento e acesso plataformas	2.3.4	Passagem Superior	31.79 m²	PS_Nascente Central
Atravessamento e acesso plataformas	2.3.5	Acesso	66.16 m²	Corpo Central
Atravessamento e acesso plataformas	2.3.6	Passagem Superior	30.19 m²	PS_Poente
Atravessamento e acesso plataformas	2.3.7	Acesso	11.53 m²	Corpo Poente
Atravessamento e acesso plataformas	2.3.8	Escadas de acesso	26.09 m²	Corpo Poente

Piso Intermediário				
Atravessamento e acesso plataformas	1.3.1	Escada	25.16 m²	Corpo Nascente
Atravessamento e acesso plataformas	1.3.2	Escadas	39.85 m²	Corpo Central
Atravessamento e acesso plataformas	1.3.3	Escadas	24.86 m²	Corpo Poente
Piso Térreo - Acesso a Plataformas				
Áreas Técnicas	0.1.1	SET	9.89 m²	Corpo Nascente
Áreas Técnicas	0.1.2	PT	10.37 m²	Corpo Nascente
Áreas Técnicas	0.1.4	Casa das Máquinas	3.80 m²	Corpo Nascente (Elev)
Áreas Técnicas	0.1.5	Casa das Máquinas	3.66 m²	Corpo Central
Áreas Técnicas	0.1.6	Casa das Máquinas	3.70 m²	Corpo Poente
Áreas Técnicas	0.2.1	Acesso	21.95 m²	Corpo Nascente
Área	0.2.2	Acesso	10.34 m²	Corpo Poente
Área	0.2.3	Acesso e mais de Balcões	8.79 m²	Corpo Poente
Área	0.2.4	Balcões	7.34 m²	Corpo Poente
Área	0.2.5	Área de Balcão	2.81 m²	Corpo Poente
Atravessamento e acesso plataformas	0.3.1	Escada	9.77 m²	Corpo Nascente
Atravessamento e acesso plataformas	0.3.2	Circulação	42.35 m²	Corpo Nascente
Atravessamento e acesso plataformas	0.3.3	Acesso elevador e plataforma	4.60 m²	Corpo Nascente (Elev)
Atravessamento e acesso plataformas	0.3.4	Escada	11.81 m²	Corpo Central
Atravessamento e acesso plataformas	0.3.5	Elevador	9.36 m²	Corpo Central
Atravessamento e acesso plataformas	0.3.6	Escada	10.89 m²	Corpo Poente

02 Plataformas				
Piso Térreo - Acesso a Plataformas				
Plataformas	0.4.1	Plataforma 01 (Linha 1)	1031.07 m²	Plataforma 1
Plataformas	0.4.2	Plataforma 2 (Linha 02 e 03)	1556.81 m²	Plataforma 2
Plataformas	0.4.3	Plataforma 3 (Linha 4)	985.55 m²	Plataforma 3

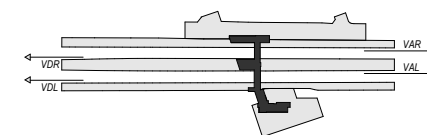

Planta da Passagem Superior

Logotipo e informação complementar		Projeto: Qualificação da Linha de Cintura (Roma/Anreiro - Brago de Prata) e Modernização da Linha do Norte (Brago de Prata - Sacavém)		Código: PFO103.PE.08.06.00.ARQ.015.00	
DEA - Ana Paula Ferreira		Linha: Linha de Cintura e do Norte		N.º de Ordem: PFO103.PE.08.06.00.ARQ.015.00	
EA-EF - Nuno Bento		Local: Pk 3+500 (Linha de Cintura) a Pk 10+200 (Linha do Norte)		Data: 2025-06-05	
EA-EF - Fernando Vendas		Especialidade: 08 - Arquitetura		N.º de Versão: ARQ 015	
DEA - José Alves Monteiro		Direção de Engenharia e Ambiente		Versão: 00	
Código Projeto: PFO103.PE.08.06.00.ARQ.015.00.dwg		Empreendimento: -		Escalas: -	
Ficheiro: PFO103.PE.08.06.00.ARQ.015.00.dwg		Título do Documento: Apeadeiro de Moscavide		Situação Existente e Diagnóstico - EDIFÍCIO DE PASSAGEIROS	
Revisão: 00		Data: 2025-06-05		Descrição: Planta da Passagem Superior (PSP)	
Responsável: Daniel Moutinho		Desenho: Pedro Monteiro		Valida: Nuno Dias	
Projeto de Execução		Projeto de Execução		As indicated	